




MCA PLUS II-ITF

ANALIZADOR DE REDES
POWER ANALYZER
ANALYSEUR DE RÉSEAUX
ANALIZZATORE DI RETE
АНАЛИЗАТОР ЦЕПЕЙ
ANALISADOR DE REDES




Dimensiones / Dimensions / Dimensões /
Dimensoni / Размеры / Dimensões

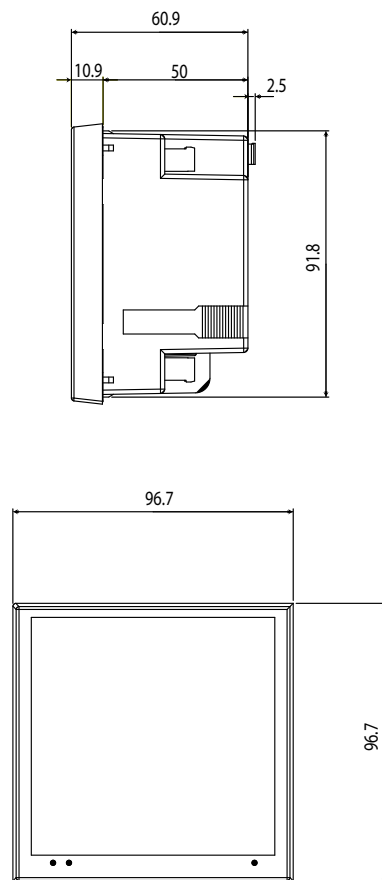


Conexiones / Conexions / Connexions /
Connessione / Соединения / Ligações


Red trifásica a 4 hilos / 4-wire three-phase network

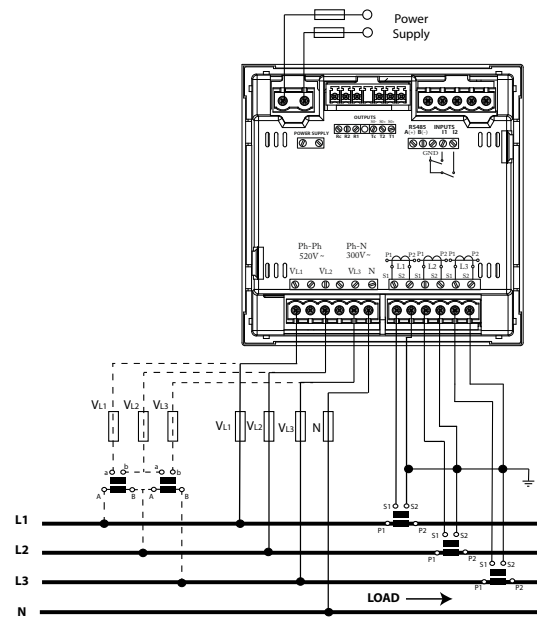

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network

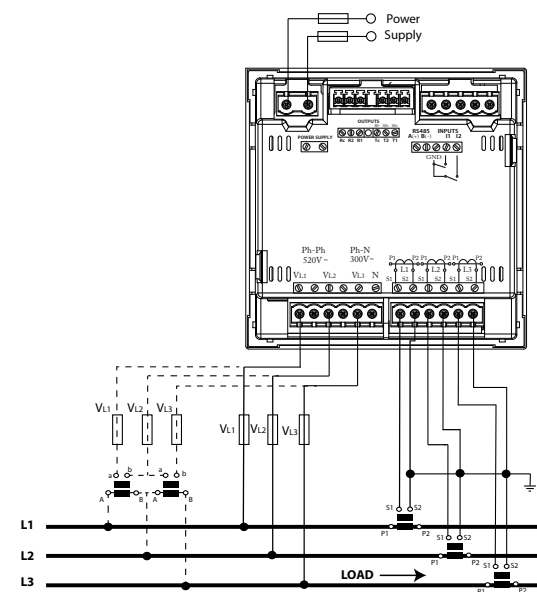

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network (ARON)

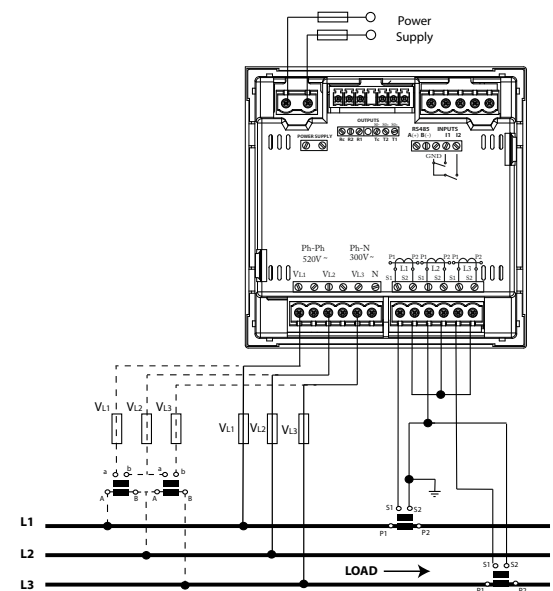

E

Este manual es una guía de instalación del **MCA PLUS II**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de **LIFASA**: www.lifasa.com

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN

El **MCA PLUS II** es un equipo que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes monofásicas, de dos fases con y sin neutro, trifásicas equilibradas, con medida en ARON o desequilibradas. La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas de tensión CA y tres entradas de corriente.

La versión **MCA PLUS II-ITF**, realiza la medida de corriente a través de transformadores /5A o /1A.

2. INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza en panel (taladro del panel de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. según DIN 43700). Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico.

¡IMPORTANTE!


Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gI (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 0.5 y 2A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación. El circuito de alimentación y de medida de tensión se deben conectar con cable de sección mínima 1mm².

La línea del secundario del transformador de corriente será de sección mínima de 2.5mm².

La temperatura de aislamiento de los cables que se conecten al equipo debe ser como mínimo de 62°C.

Red bifásica a 3 hilos / 3-wire two-phase network

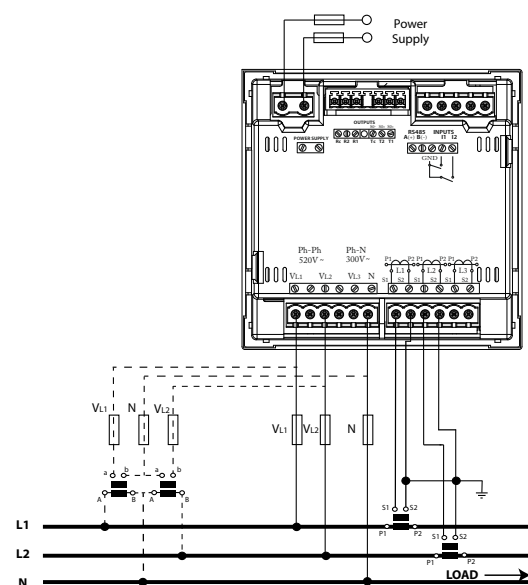

GB

This manual is a **MCA PLUS II** installation guide. For further information, please download the full manual from the **LIFASA** web site: www.lifasa.com

IMPORTANT!

The unit must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the unit. The unit has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the unit is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

1. DESCRIPTION

The **MCA PLUS II** unit measures, calculates and displays the main electrical parameters of the following networks: single-phase, two-phase, with and without neutral, balanced three-phase, with ARON measurements or unbalanced. The measurement will be taken in RMS with the three AC voltage inputs and three current inputs.

MCA PLUS II-ITF, indirect current measurement with /5A or /1A transformers.

2. INSTALLATION

The unit will be installed on a panel (92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm panel drill hole, in compliance with DIN 43700). All the connections are located inside the electric panel.

IMPORTANT!


Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

The unit must be connected to a power circuit that is protected with gI (IEC 269) or M type fuses with a rating of 0.5 to 2 A. It must be fitted with a circuit breaker or equivalent device, in order to be able to disconnect the unit from the power supply network. The power and voltage measuring circuit must be connected with cables that have a minimum cross-section of 1mm².

The secondary line of the current transformer will have a minimum cross-section of 2.5 mm².

The temperature rating of insulation of wires connected to the devices will be at minimum 62°C

**Red monofásica fase-neutro de 2 hilos
2-wire Single-phase network (Neutral)**

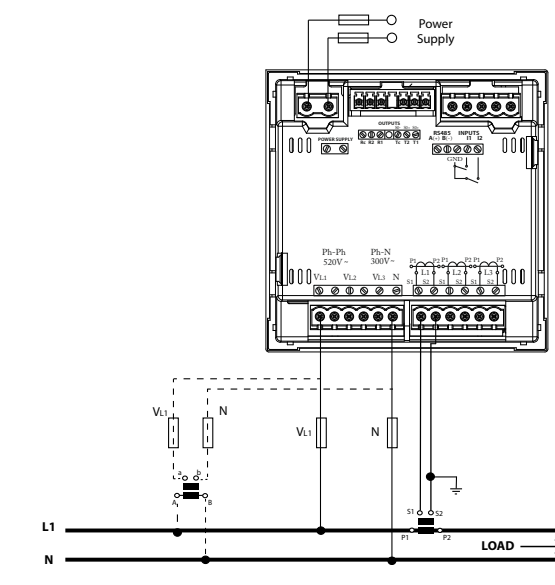

F

Ce manuel est un guide d'installation du **MCA PLUS II**. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de **LIFASA** : www.lifasa.com

IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

1. DESCRIPTION

Le **MCA PLUS II** est un équipement qui mesure, calcule et affiche les principaux paramètres électriques sur les réseaux monophasés, à deux phases avec et sans neutre, triphasés équilibrés, avec une mesure en ARON ou déséquilibrés. La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, moyennant trois entrées de tension c.a. et trois entrées de courant.

MCA PLUS II-ITF, mesure de courant indirect avec transformateurs /5A o /1A.

2. INSTALLATION


L'installation de l'équipement est réalisée sur panneau (perforation du panneau de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. selon DIN 43700). Toutes les connexions sont à l'intérieur du tableau électrique.

IMPORTANT!

Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles type gI (IEC 269) ou type M, avec des valeurs comprises entre 0,5 et 2A. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique, ou dispositif équivalent, pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation. Le circuit d'alimentation et celui de mesure de tension doivent être connectés avec un câble à section minimum d'1 mm². La ligne du secondaire du transformateur de courant aura une section minimum de 2.5 mm². La température d'isolement des câbles qui sont raccordés à l'équipement doit être comme minimum de 62°C.

**Red monofásica fase - fase de 2 hilos
2-wire Single-phase network Phase - Phase**

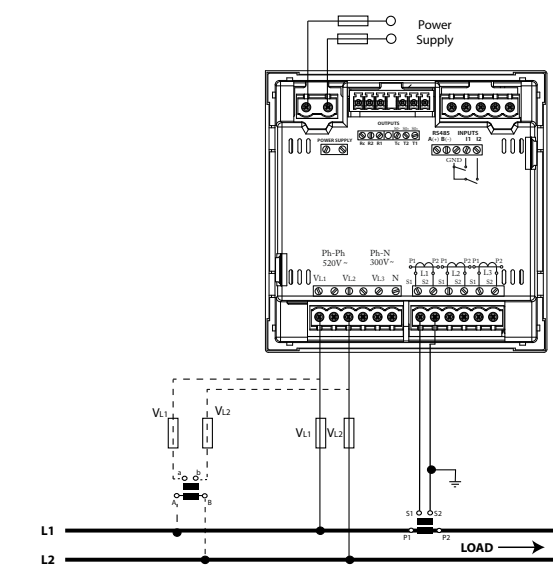

Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques / Caratteristiche Tecniche / технические детали

Alimentación en CA		AC Power supply	
Tensión nominal	Rated voltage	95 ... 240 V ~ ± 10%	
Frecuencia	Frequency	50 ... 60 Hz	
Consumo	Consumption	4 ... 6 VA	
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300 V	
Alimentación en CC		DC Power supply	
Tensión nominal	Rated voltage	105... 272 V === ± 10%	23... 109 V === ± 10% ⁽¹⁾
Consumo	Consumption	2 ... 6 W	3.5 ... 3 W
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V	
Circuito de medida de tensión		Voltage measurement circuit	
Tensión nominal (Un)	Rated voltage (Un)	300 V F-N / Ph-N, 520 V F-F / Ph-Ph	
Margen de medida de tensión	Voltage measurement margin	5 ... 120% Un	
Margen de medida de frecuencia	Frequency measurement margin	45 ... 65 Hz	
Impedancia de entrada	Input impedance	440 kΩ	
Tensión mínima de medida (Vstart)	Min. voltage measurement (Vstart)	15 V	
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V	
Circuito de medida de corriente		Current measurement circuit	
Corriente nominal (In)	Rated current (In)	.../5A o .../1A	
Margen de medida de corriente	Current measurement margin	2 ... 120% In	
Corriente máxima, impulso < 1s	Maximum current, impulse < 1s	100 A	
Corriente mínima de medida (Istart)	Min. current measurement (Istart)	10 mA	
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300V	
Precisión de las medidas		Measurement accuracy	
Medida de tensión	Voltage measurement	0.5% ± 1 dígito/digit	
Medida de corriente	Current measurement	0.5% ± 1 dígito/digit	
Medida de frecuencia	Frequency measurement	0.5%	
Medida de potencia activa	Active power measurement	0.5% ± 2 dígitos/digits	
Medida de potencia reactiva	Reactive power measurement	1% ± 2 dígitos/digits	
Medida de energía activa	Active energy measurement	Clase/Class 0.5s ⁽²⁾ (I ≥ 0.1In)	
Medida de energía reactiva	Reactive energy measurement	Clase/Class 1 ⁽³⁾ (I ≥ 0.1In)	
Salidas de pulsos ⁽⁴⁾		Pulse outputs ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2	
Tipo	Type	NPN salida / ouputs	
Tensión máxima	Maximum voltage	24V ===	
Corriente máxima	Maximum current	50 mA	
Frecuencia máxima	Maximum frequency	16 imp / seg	
Anchura de pulso	Pulse width	30 ms a 500 ms (Programable/ Programmable)	
Salidas de relés ⁽⁴⁾		Relays outputs ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2	
Tensión máxima contactos abiertos	Max. voltage open contacts	250V ~	
Corriente máxima	Maximum current	6 A	
Potencia máxima de conmutación	Maximum switching power	1500 W (AC1)	
Vida eléctrica (250V CA / 5A)	Electrical life (250V CA/ 5A)	60x10 ³ ciclos / cycles	
Vida mecánica	Mechanical life	10x10 ⁶ ciclos / cycles	
Entrada digital ⁽⁴⁾		Digital input ⁽⁴⁾	
Cantidad	Quantity	2	
Tipo	Type	NPN Contacto libre de potencial / Potential free contact	
Aislamiento	Insulation	optoaislado / optoisolated	
Comunicaciones		Modbus RTU BACnet	
Bus de campo	Bus	RS-485	MS/TP
Protocolo de comunicaciones	Protocol	Modbus RTU	BACnet
Velocidad	Baud rate	9600-19200	
Bits de stop	Stop bits	1-2	1
Paridad	Parity	sin - par - impar without - even - odd	sin / without
Interface con el usuario		User interface	
Display	Display	LCD Custom COG	
Teclado	Keyboard	Capacitivo / Capacitive, 3 teclas / keys	
LED	LED	3 LED	
Características ambientales		Environmental features	
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-5°C... +45°C	
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-10°C ... +50°C	
Humedad relativa (sin condensación)	Relative humidity (non-condensing)	5 ... 95%	
Altitud máxima	Maximum altitude	2000 m	
Grado de protección	Protection degree	IP21 Frontal / Front panel: IP51 (IP64 with accessory)	
Características mecánicas		Mechanical features	
Dimensiones	Dimensions	96.7x96.7x62.6 mm	
Peso	Weight	330 gr	
Envoltorio	Enclosure	Plástico V0 autoextinguible / Self-extinguishing V0 plastic	
Fijación	Attachment	Panel	
Normas / Standars			
UNE EN 61010:2010, UNE-EN 61000-6-3:2007, UNE-EN 61000-6-1:2007, IEC 664:2007, VDE 0110, BSEN 61000-6-4, BSEN-61000-6-2, UL 94			

⁽¹⁾ Solo disponible para las referencias / Only available for references: M5591100F0000

⁽²⁾ Según IEC 62053-22 / according to IEC 62053-22


⁽³⁾ Según IEC 62053-24 / according to IEC 62053-24

⁽⁴⁾ Deben estar conectados a un circuito SELV / Must be connected to SELV circuit.

I

Il presente manuale è una guida di installazione del **MCA PLUS II**. Per ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla pagina web di **LIFASA**: www.lifasa.com

IMPORTANTE !

 Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione, riparazione o movimentazione di qualsiasi connessione del dispositivo è necessario scollegare tutte le fonti di alimentazione. In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare il servizio post-vendita. Il dispositivo è stato progettato per permettere una rapida sostituzione dello stesso in caso di guasto.

Il produttore del dispositivo non è responsabile per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato rispetto, da parte dell'utente o dell'installatore, delle avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo manuale né per i danni derivanti dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altri marchi.

1. DESCRIZIONE


Il **MCA PLUS II** è un dispositivo che misura, calcola e visualizza i principali parametri elettrici all'interno delle reti monofase, bifase con e senza neutro, trifase equilibrate, le cui misure sono espresse in ARON o disequilibrate. La misurazione è effettuata tramite un vero valore efficace, attraverso tre ingressi di tensione CA e tre ingressi di corrente.

MCA PLUS II-ITF, misurazione della corrente alternata attraverso trasformatori /5A o /1A.

2. INSTALLAZIONE

L'installazione del dispositivo si realizza all'interno di pannelli (foro del pannello di 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. in conformità con DIN 43700). Tutte le connessioni sono contenute all'interno del quadro elettrico.

IMPORTANTE !

 Non dimenticare che con il dispositivo collegato, i morsetti possono essere pericolosi al tatto e l'apertura delle protezioni o la rimozione di elementi possono permettere l'accesso a parti pericolose. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata completata del tutto la sua installazione.

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito di alimentazione protetto con fusibili di tipo gl (IEC 269) o M, compresi tra 0,5 e 2A. Dovrà essere dotato di un interruttore magnetotermico o di un dispositivo equivalente per scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione. Il circuito di alimentazione e di misurazione della tensione devono essere collegati tramite cavo con una sezione minima pari a 1 mm².

La linea secondaria del trasformatore di corrente dovrà disporre di una sezione minima pari a 2,5 mm². La temperatura d'isolamento dei cavi che si connettono all'apparecchio deve essere di un minimo di 62°C.

Marcado de bornes		Terminal connections designations	
1,2	A1, A2 , Alimentación auxiliar / Auxiliary power supply		
3	Rc , Común salida relé / common relay output		
4	R2 , Salida relé 2 / Relay output 2		
5	R1 , Salida relé 1 / Relay output 1		
6	Tc , Común de las salidas digitales Common digital outputs		
7	T2 , Salida digital 2 / Digital output 2		
8	T1 , Salida digital 1 / Digital output 1		
9	A(+) , RS485		
10	B(-) , RS485		
11	GND , para RS485 y en entradas digitales for RS485 and digital inputs		
12	I1 , entrada digital 1 o Selección de tarifa digital input 1 or selection rate		
13	I2 , entrada digital 2 o Selección de tarifa digital input 2 or selection rate		
14	V₁₊ , entrada de tensión L1/ L1 voltage input		
15	V₂₊ , entrada de tensión L2/ L2 voltage input		
16	V₃₊ , entrada de tensión L3/ L3 voltage input		
17	N , neutro / neutral		
18	S1 , entrada de corriente L1 / L1 current input		
19	S2 , entrada de corriente L1 / L1 current input		
20	S1 , entrada de corriente L2 / L2 current input		
21	S2 , entrada de corriente L2 / L2 current input		
22	S1 , entrada de corriente L3 / L3 current input		
23	S2 , entrada de corriente L3 / L3 current input		

RU

Настоящее руководство содержит инструкции по установке прибора **MCA PLUS II**. Для получения более подробной информации загрузите полное руководство с веб-сайта компании **LIFASA**: www.lifasa.com

ВНИМАНИЕ!

 Прежде чем выполнять любые работы по техническому обслуживанию, ремонту или изменению каких-либо соединений оборудования, необходимо отсоединить прибор от источников питания (силовые и измерительные цепи). При возникновении сомнений относительно исправности прибора обратитесь в службу послепродажного обслуживания. Конструкция прибора обеспечивает возможность быстрой замены компонентов в случае выхода их из строя.

Изготовитель аппарата не несет ответственности за нанесение ущерба или вреда любого рода, если пользователь или установщик не учитывают предупреждений и/или рекомендаций, указанных в настоящем руководстве, а равно за ущерб или вред, вызванный использованием изделий или аксессуаров, которые не являются оригинальными или относятся к продукции других производителей.

1. ОПИСАНИЕ


MCA PLUS II – это прибор, который измеряет, вычисляет и отображает основные электрические параметры в однофазных сетях, двухфазных сетях с нейтральным проводом и без такового, трехфазных сбалансированных сетях с измерением по схеме Арона или в несбалансированных сетях. Измерение осуществляется по действительному эффективному значению с использованием трех входов напряжения переменного тока и трех токовых входов.

MCA PLUS II-ITF – косвенное измерение тока с трансформаторами /5A или /1A.

2. УСТАНОВКА







Прибор устанавливается на панель (сверло для панели 92^{+0.8} x 92^{+0.8} мм по стандарту DIN 43700). Все соединения остаются внутри электрической панели.

ВНИМАНИЕ!

 Помните, что при подключенном оборудовании клеммы могут находиться под напряжением и к ним опасно прикасаться. Открывание крышек или снятие компонентов может обеспечить доступ к частям оборудования, к которым также опасно прикасаться. Оборудование разрешается использовать только после полного завершения его установки.

Оборудование необходимо подключать к цепи питания, защищенной плавкими предохранителями типа gl (IEC 269) или типа M номиналом от 0,5 А до 2 А. Необходимо установить термомгнитный автомат или эквивалентное устройство для отключения оборудования от сети питания. Цепь питания и измерения напряжения необходимо подключать при помощи кабеля сечением не менее 1 мм². Линия вторичной обмотки трансформатора тока должна иметь сечение не менее 2,5 мм². Изоляция кабелей, которые подключаются к оборудованию, должна быть рассчитана на температуру не менее 62°C.


Оборудование необходимо подключать к цепи питания, защищенной плавкими предохранителями типа gl (IEC 269) или типа M номиналом от 0,5 А до 2 А. Необходимо установить термомгнитный автомат или эквивалентное устройство для отключения оборудования от сети питания. Цепь питания и измерения напряжения необходимо подключать при помощи кабеля сечением не менее 1 мм². Линия вторичной обмотки трансформатора тока должна иметь сечение не менее 2,5 мм². Изоляция кабелей, которые подключаются к оборудованию, должна быть рассчитана на температуру не менее 62°C.

Tecla / Key			
	Pulsación Corta / Short keystroke:	Pantalla anterior / Previous screen	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Visualización del valor mínimo Display of minimum value	
	Pulsación Corta / Short keystroke:	Pantalla siguiente / Next screen.	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Visualización del valor máximo Display of maximum value	
	Pulsación Corta / Short keystroke:	Salto entre los diferentes perfiles (analyzer, user, e3) Jump between different profiles (analyzer, user, e3)	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Entrada al menú de programación Accessing the programming menu	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Visualización de la Máxima Demanda Display of the Maximum Demand	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Información de la alarma activa Active alarm information	
	Pulsación larga (2 s) / Long keystroke (2 s):	Desenclava la alarma activa Unlocks the active alarm	

P

Este manual é um guia de instalação do **MCA PLUS II**. Para mais informações, é possível descarregar o manual completo no endereço de Internet **LIFASA**: www.lifasa.com

IMPORTANTE!

 Antes de efectuar qualquer operação de instalação, reparação ou manipulação de qualquer das ligações do equipamento, o equipamento deve ser desligado de qualquer fonte de alimentação, tanto de alimentação como de medição. Em caso de suspeita de mau funcionamento do equipamento, entre em contacto com o serviço após-venda. O desenho do equipamento permite uma substituição rápida em caso de avaria.

O fabricante do equipamento não se responsabiliza por quaisquer danos emergentes no caso de o utilizador ou o instalador não respeitarem as as advertências e/ou recomendações indicadas neste manual nem por danos derivados da utilização de produtos ou acessórios não originais ou de outras marcas.

1. DESCRIÇÃO


O **MCA PLUS II** é um equipamento que mede, calcula e visualiza os principais parâmetros eléctricos em redes monofásicas, bifásicas e sem neutro, trifásicas equilibradas, com medição em ARON ou desequilibradas. A medição é realizada num verdadeiro valor eficaz, mediante três entradas de tensão CA e três entradas de corrente.

MCA PLUS II-ITF, medição de corrente indirecta com transformadores /5A ou /1A.

2. INSTALAÇÃO

A instalação do equipamento é realizada em painel (orifício do painel de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm segundo a norma DIN 43700). Todas as ligações ficam no interior do quadro eléctrico.


IMPORTANTE!

 Ter em conta que, com o equipamento conectado, os bornes podem ser perigosos ao tacto e a abertura de coberturas ou a eliminação de elementos pode permitir o acesso a partes perigosas ao tacto. O equipamento não deve ser utilizado até que tenha finalizado por completo a sua instalação.

O equipamento deve ser ligado a um circuito de alimentação protegido com fusíveis tipo gl (IEC 269) ou tipo M, compreendidos entre 0,5 e 2 A. Deve estar provido dum interruptor magnetotérmico ou dispositivo equivalente para desligar o equipamento da rede de alimentação. O circuito de alimentação e de medição de tensão devem ser ligados com cabo de secção mínima de 1 mm².

A linha do secundário do transformador de corrente deverá ter uma secção mínima de 2,5 mm².

A temperatura de isolamento dos cabos que forem ligados ao equipamento deve ser no mínimo de 62 °C.

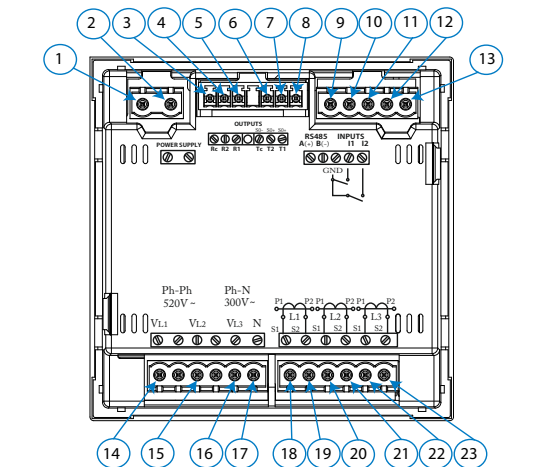

Servicio técnico / Technical service / Service technique / Servizio tecnico / Техническая поддержка / Serviço técnico

LIFASA (INTERNATIONAL CAPACITORS, SA)
C/Vallès, 32 - Pol. Ind. Can Bernades
08130 - Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel: (+34) 935 747 017 - Fax: (+34) 935 448 433
e-mail: info@lifasa.com

M001A02-63-19A